



LETECKÁ AMATÉRSKA ASOCIÁCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina, tel. +421903494618

Hlavný technik LAA SR Slavomír BADÁR,

Tel. 0903 513 253, e – mail : hlavný_techník@laa.sk

Všetkým členom LAA SR

Vec: Usmernenie HT 02/2023 zo dňa 9.3.2023

Vážené pilotky a piloti,


v rámci periodického prebalenia záchranných/záložných padákov bola identifikovaná nasledovná výrobná chyba: riadiaca šnúra navlečená, ale neprešitá = chyba výstupnej výrobné kontroly.

Padák: riaditeľný DIAMOND cross 160 ST

Výrobca: Finsterwalder GmbH - Charly Produkte, Nemecko

Opatrenie: **Mimoriadna kontrola a prebalenie záložných padákov tohto typu a výrobcu.**


Obrazová príloha:

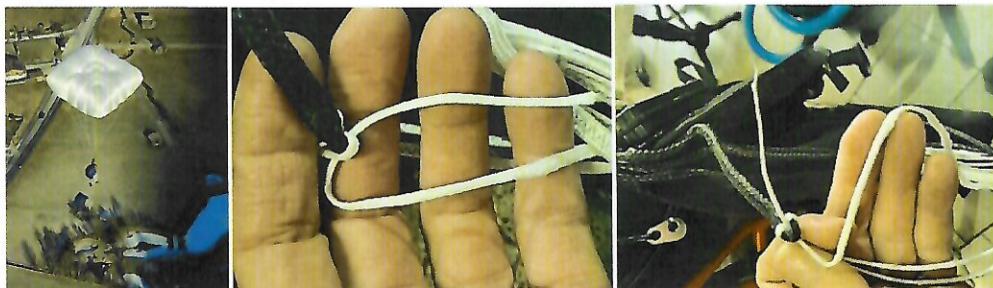

Technická kontrola lietajúceho športového zariadenia (LŠZ) má byť vykonaná spravidla komplet = to znamená, že si necháte skontrolovať celé vybavenie na ktorom lietate Technikom LAA SR, nie len vrchlík padáku. Na obrázkoch nižšie uvádzam svojpomocnú úpravu postroja a uvoľňovač (rukovať) kontajnera záložného padáku suchým zipsom (VELCRO páska) „aby sa to ľahko neotváralo“. Funguje to, neotvára sa to ľahko! Pri kolmom otváraní dosahovala sila pre otvorenie až 7kg. Pri prevádzke, keď bude ťah v smere na strih budú mať hodnoty väčšiu silu až ho nemusíte otvoriť vôbec a bojovať s tým až po zem...

Opatrenie: **Neodporúčam svojpomocnú úpravu postroja a vybavenia bez konzultácie s technikom LAA SR.**

Obrazová príloha:

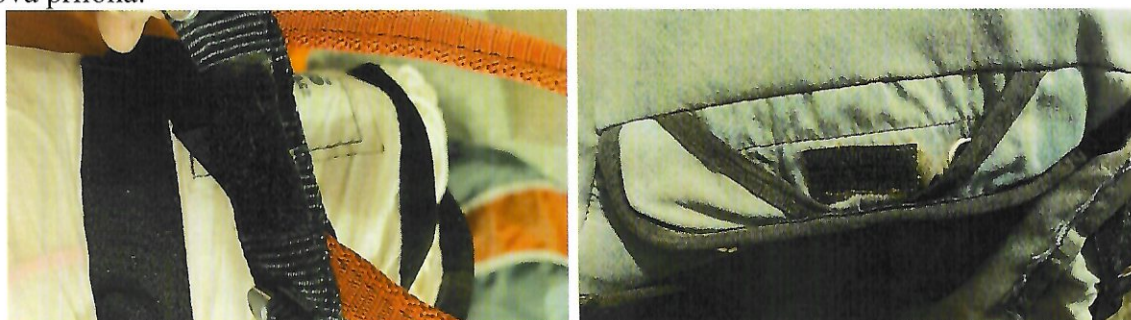

S pozdravom

Slavomír BADÁR
Hlavný technik LAA SR